

<b>Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)</b>	
<b>Betriebsgelände: Ebenhausen</b>	<b>Vorhaben: 61001 Tanklager IV</b>

<b>Teilnehmer</b>	<b>Abteilung</b>	<b>Unterschrift</b>
Hr. Achenbach		
Hr.Hohenleitner		
Hr.Mohr		
Hr.Scholz		
Hr.Nenno		

Abschlussdatum	
----------------	--

### Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**

<b>Teilanlage / Teilfunktion Nr. 1</b>	Befüllen der Tanks B40 bis B45 über die Annahme West (Pumpen P3a / P3b), die Annahme Ost (Pumpen P10 / P11), die Pumpen des Tanklagers 4 (P40/41) und die Pumpen des Tanklagers 1.
--	--

Lfd.Nr.	Gefahrenquelle	Mögliche Ursache	Mögliche Folgen	Erkennung	Maßnahme
1.1	Falscher Stoff wird in Zieltank verpumpt	Menschliches Versagen	Reaktion im Tank, Druckanstieg, Temperaturanstieg – Versagen des Tanks	Temperaturerhöhung, Temperaturmessungen an jedem Tank	Abschaltung der Befüllung bei T++ (80°C) – <b>TIA+S++</b>  Eingangsprüfung der Abfälle auf Tauglichkeit für das Tanklager. Michproben aus Zieltank und einzulagerndem Abfall im Vorfeld der Übernahme
1.2	Zieltank kann nicht befüllt werden	Pumpe defekt  Leitungsweg nicht offen (Armatur nicht offen)	Nicht sicherheitsrelevant  Pumpe läuft gegen geschlossenen Schieber – Erwärmung  - Druckanstieg, Nullförderhöhe der Pumpe < Auslegungsdruck Rohrleitung	Füllstandsmessung	Annahme-Pumpe wird über TISA abgeschaltet  Automatikarmaturen mit Endlagenüberwachung  Handarmatur in OFFEN-Stellung sichern

### Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**

		Tank bereits voll Leitung verstopft	Nicht sicherheitsrelevant s.o.		
1.3	Es wird zu viel Abfallstoff in den Zieltank gepumpt	Ausfall LS+-	Überfüllen des Tanks – Stofffreisetzung bzw Abfallstoff in Abluftleitung	Nicht möglich	Überfüllsicherung LS++ schaltet Pumpe Aus schließt Weg
1.4	Es wird zu wenig Abfallstoff in den Zieltank gepumpt	Es wird nicht nur Zieltank befüllt, zusätzlicher Weg offen (Fehlstellung Ventil)  Pumpe defekt  Rohrleitung defekt – Leckage  Rohrleitung verstopft  Spülstutzen / Probenahmestutzen offen  Armatur unvollständig offen	Siehe 1.1  Keine Sicherheitsrelevanz  Rohrleitungen über gesicherter Fläche mit ausreichendem Auffangvolumen  Siehe 1.2  s.o.  keine Sicherheitsrelevanz	Füllstandsmessung - Tanks - Sumpf Wanne  Optisch durch MA	Empfehlung: Durchflussmessungen in Druckleitung P3a/3b  Automatikarmaturen mit Endlagenüberwachung  Handarmatur in OFFEN- Stellung sichern  Empfehlung: LSA+ für Sumpf Tankwanne, mit Abschaltung Befüllvorgang (kein SIL erforderlich)  Probenahmestutzen mit zwei hintereinander liegenden Armaturen  Spülstutzen mit Blindkappen versehen

### Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**

1.5	Temperatur in der Befüllleitung zu hoch	<p>Pumpe läuft gegen Widerstand</p> <p>Reaktion in der Rohrleitung</p> <p>Fehlfunktion Begleitheizung</p> <p>Brand</p> <p>Abfallstoff bei Anlieferung zu warm</p>	<p>Siehe 1.2 / 1.4</p> <p>Siehe 1.1</p> <p>Druckerhöhung - nicht sicherheitsrelevant, da selbstregelndes Heizband für Frostschutz</p> <p>Versagen der Rohrleitung – Brand wird angefacht</p> <p>Abschaltung der Befüllung über TSA+ der Annahmepumpen.</p>	<p>Nicht möglich</p> <p>Optisch</p> <p>Störmeldung</p>	<p>Empfehlung: Temperaturmessung in Befüllleitung mit Visualisierung auf PLT</p> <p>Brandmeldeanlage mit Auslösung Löschanlage</p>
1.6	Temperatur zu niedrig	Frostschutzheizung defekt	<p>Auffrieren der Rohrleitung – Stoffaustritt. Rohrleitungen über gesicherter Fläche mit ausreichendem Auffangvolumen</p>	Optisch	<p>Empfehlung: LSA+ für Sumpf Tankwanne, mit Abschaltung Befüllvorgang (kein SIL erforderlich)</p>

## Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**

			Verstopfen der Rohrleitung (siehe 1.2 / 1.4)	Füllstandsmessung	
1.7	Druck in der Befüllleitung zu hoch	Eingeschlossenes Medium	Versagen der Rohrleitung (Dichtung)- Stoffaustritt - Rohrleitungen über gesicherter Fläche mit ausreichendem Auffangvolumen	Optisch	Nach Beendigung des Befüllvorgangs bleibt Armatur am zuletzt befüllten Tank offen.
1.8	Druck in der Befüllleitung zu niedrig	Nicht relevant			
1.9	Befüllvorgang startet zu früh	Pumpe läuft an bevor Leitungsweg korrekt durchgestellt	Überfüllen (siehe 1.2) Falscher Tank wird befüllt (siehe 1.1)	Laufzeit- oder Endlagenstörung an PLT	Pumpe läuft erst an, wenn Endlagenrückstellungen alle korrekt
1.10	Befüllvorgang startet zu spät	Pumpe läuft nicht an obwohl Weg durchgestellt ist	Keine Sicherheitsrelevanz		
1.11	Befüllvorgang dauert zu lange	Siehe 1.4 Abschaltung bei LS-versag	Trockenlauf der Pumpe - Pumpe läuft heiß - Zündquelle	Nicht möglich	Maßnahme: Trockenlaufschutz LS - schaltet Pumpen ab (SIL-Bewertung ergibt SIL1 - <b>Ausführung in SIL2</b> )

### Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**

1.12	Befüllvorgang geht zu schnell	Beide Befüllpumpen sind parallel in Betrieb – HvO-Betrieb	Volumenstrom erhöht - mehr Verdrängungsluft (Ablufferfassung ausreichend um Abluftmenge zu fassen)  - Strömungsgeschwindigkeit erhöht (nicht sicherheitsrelevant)	Bewusster Vorgang, nur händisch zu erzielen	
1.13	Abfallstoff wird woanders hin verpumpt als in Zieltank	Aufgrund defekter Armatur weiterer Rohrleitungsweg offen  Leckage / nach Außen offene Armatur (siehe 1.4)	Überfüllen (siehe 1.3)  Reaktion (siehe 1.1)	Füllstandsmessung	Bei Ansprechen einer LS++ in irgendeinem Tank wird komplettes Tanklager abgeschaltet
1.14	Umkehrung der Fließrichtung	Zeitgleiches Versagen von Rückschlagklappe und Armaturen		Nicht möglich	Redundante Anzahl von Armaturen – Szenario unwahrscheinlich  Tanks mit Heberschutz in Befüllleitung
1.15	Ausfall von Energie	Stromausfall (Kraftstrom)  Ausfall Steuerspannung	Befüllvorgang wird unterbrochen – Pumpe fällt aus – nicht sicherheitsrelevant  Ausfall Begleitheizung (siehe 1.6)  Pumpen fallen aus, Armaturen gehen in	Störmeldung an PLT	Steuerspannung über USV gepuffert

## Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**

		<p>Ausfall Druckluft</p> <p>Ausfall von Stickstoff</p> <p>Ausfall Abluft</p>	<p>Sicherheitsstellung ZU – nicht sicherheitsrelevant</p> <p>Armaturen gehen in Sicherheitsstellung ZU – Pumpe läuft gegen geschlossenen Schieber (siehe 1.2)</p> <p>Nicht relevant</p> <p>Verdrängungsluft wird nicht abgeführt – Druckanstieg im Behälter</p>	<p>Alarmierung</p>	<p>Pumpe wird über Wegestörung ausgeschaltet</p> <p>Strömungswächter in Abluft schaltet Befüllvorgang AUS (SIL).</p> <p>Überdrucksicherung am Behälter</p>
1.16	Explosionsschutz	Zünden gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre	Tanklager als Ex-Zone 1 ausgewiesen – Betriebsmittel für Zone 1 geeignet.		<p>Mitarbeiter in Hinblick auf den Explosionsschutz geschult.</p> <p>Siehe Explosionsschutzdokument</p>
1.17	Leckage allgemein	Beschädigung	Siehe 1.4		
1.18	Beschädigung	Anfahrsschaden	Innerhalb der Wanne geführte Leitungen – nicht möglich.		

<b>Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)</b>	
<b>Betriebsgelände: Ebenhausen</b>	<b>Vorhaben: 61001 Tanklager IV</b>

			Rohrbrücke – mit Anfahrerschutz		
1.19	Eingriff Unbefugter	Fehlbedienung an PLT  Schließen von Handarmaturen, die betrieblich Offen  Öffnen von Handarmaturen, die betrieblich geschlossen	Medium wird in falschen Tank verpumpt (siehe 1.1)  Pumpen gegen geschlossene Armatur (siehe 1.2)  Austritt von Medium (siehe 1.4)	Durch GSB-Mitarbeiter	Werksgelände umzäunt mit Zugangskontrolle.  Bedienung PLT mit Kennwort  Fernzugriff auf PLT entsprechend gesichert

<b>Teilanlage / Teilfunktion Nr. 2</b>	Lagern der Abfallstoffe in den Tanks B40 bis B45
--	--

Lfd.Nr.	Gefahrenquelle	Mögliche Ursache	Mögliche Folgen	Erkennung	Maßnahme
2.1	Falscher Stoff befindet sich im Tank	Siehe 1.1			
2.2	Kein Abfallstoff im Tank	Nicht sicherheitsrelevant			
2.3	Es wird zu viel Abfallstoff eingelagert	Siehe 1.3			
2.4	Es wird zu wenig Abfallstoff eingelagert	Nicht sicherheitsrelevant			

Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)					
Betriebsgelände: Ebenhausen			Vorhaben: 61001 Tanklager IV		
2.5	Temperatur im Tank zu hoch	Reaktion Begleitheizung Brand	Siehe 1.5	Temperaturmessung an Tanks	Alarmierung bei T++ (60°C), mit Aufschaltung BMZ
2.6	Temperatur im Tank zu niedrig	Ausfall der Begleitheizung (siehe 1.6)			
2.7	Druck im Tank zu hoch	Weg zum Abluftsystem geschlossen  Fehlfunktion Inertisierung  Reaktion (siehe 1.1)	Versagen des Behälters	Kaum möglich	Maßnahme: Überdrucksicherung (mit Frostschutzheizung)  Handarmaturen in OFFEN-Stellung gesichert  Prüfen: kann maximal mögliche Menge an N2 abgeführt werden?
2.8	Druck im Tank zu niedrig	Weg zum Abluftsystem geschlossen  Stickstoff steht nicht ausreichend zu Verfügung	Versagen des Behälters  Mangelhafte Inertisierung (Betriebsmittel am Tank für Innen Zone 0)	Kaum möglich	Maßnahme: Unterdrucksicherung (mit Frostschutzheizung)  Druckmessung im Abluftsystem (PIA-S-) schaltet Anlage AUS

### Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**

2.9	Zeitraum zu früh / zu spät	Nicht relevant			
2.10	Abfallstoff wird zu lange gelagert	Aus betrieblichen Gründen erfolgt keine Übernahme in die VA  Korrosion	Kristallisation, Schlamm- bildung – Verstopfungen  Leckage – Austritt von Medium – Tanks in Auffangwanne mit ausreichendem Auffangvolumen aufgestellt	Nicht sicherheitsrelevant  Optisch durch MA	Wiederkehrende Prüfung der Tanks durch Sachverständigen
2.11	Ort woanders	Nicht relevant			
2.12	Richtung umkehr	Nicht relevant			
2.13	Ausfall von Energie (siehe 1.15)	Strom  Druckluft  Inertisierung/Abluft	Ausfall Begleitheizung (siehe 2.6)  Nicht relevant  Mangelhafte Inertisierung (siehe 2.8)		
2.14	Explosionssicherheit	Inertisierung Stufe 3, Betriebsmittel für Zone 0 Innen und Zone 1 Außen			Siehe Explosionsschutz- dokument

<b>Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)</b>					
<b>Betriebsgelände: Ebenhausen</b>			<b>Vorhaben: 61001 Tanklager IV</b>		

2.15	Leckage allgemein	Beschädigung	Leckage – Austritt von Medium – Tanks in Auffangwanne mit ausreichendem Auffangvolumen aufgestellt		LS+ im Sumpf mit Alarmierung
2.16	Sonstige Beschädigung	Anfahrtschaden	Nicht möglich		
2.17	Eingriff Unbefugter (siehe 1.19)				

<b>Teilanlage / Teilfunktion Nr. 3</b>	Entleeren des Tanklagers IV über die Pumpen P41/P42 in Richtung Tanklager 1, Tanklager 2, Tanklager 3, Tanklager 4 und in Richtung VA (Arbeitsbehälter). Entleerung über P43 in Annahmebehälter B18.
--	--

Lfd.Nr.	Gefahrenquelle	Mögliche Ursache	Mögliche Folgen	Erkennung	Maßnahme
3.1	Entleerung des falschen Abfallstoffs	Menschliches Versagen	Siehe 1.1		
3.2	Tank kann nicht entleert werden	Armaturen saugseitig Pumpe geschlossen  Auslauf am Tank	Kavitation an der Pumpe - nicht sicherheitsrelevant		

## Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**

		verstopft Zieltank bereits voll			
3.3	Es wird zu viel abgepumpt	Versagen der MIN-Abschaltung  Versagen der MAX-Abschaltung des Zieltanks	Trockenlauf der Pumpe  Überfüllen des Zieltanks – Austritt von Medium	Nicht möglich  Nicht möglich	Maßnahme: Trockenlaufschutz LS – schaltet Pumpe ab (SIL-Bewertung ergibt SIL1 – <b>Ausführung in SIL2</b> )  Überfüllsicherung des Zieltanks schaltet Pumpe aus. <b>Bei Ansprechen einer LS++ in irgendeinem Tanklager wird komplettes Tanklager abgeschaltet</b>
3.4	Es wird zu wenig abgepumpt	Auslauf Tank / Leitung saugseitig verstopft  Armatur nicht vollständig geöffnet  Leitungsweg druckseitig verstopft	Kavitation  Fördern gegen „geschlossenen“ Schieber - Temperaturanstieg (nicht relevant) - Druckanstieg (Kreispumpen)	Füllstandsmessung Durchflussmessung	         P43 mit PIA+S+, schaltet Pumpe aus SIL-Bewertung ergibt (SIL1 – <b>Ausführung in</b>

## Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**

		<p>Weg zu anderem Tank ist fälschlicherweise offen</p> <p>Pumpe defekt</p> <p>Spülstutzen offen</p>	<p>Nullförderhöhe &lt; Auslegung Rohrleitung / Drehkolbenpumpe Nullförderhöhe &gt; Auslegung)</p> <p>Reaktion (siehe 3.1)</p> <p>Nicht sicherheitsrelevant</p> <p>Austritt von Medium – Stutzen innerhalb der Auffangwanne mit ausreichendem Auffangvolumen</p>		<p><b>SIL2)</b></p> <p>Sumpf mit LS+ und Alarmierung</p>
3.5	Temperatur in der Rohrleitung zu hoch	Siehe 1.5			
3.6	Temperatur in der Rohrleitung zu niedrig	Siehe 1.6			
3.7	Druck in der Rohrleitung zu hoch	<p>Leitungsweg geschlossen</p> <p>Leitung verstopft</p>	Siehe 3.4		
3.8	Druck in der Rohrleitung zu niedrig	Leitung saugseitig geschlossen	Kavitation – nicht sicherheitsrelevant	Nicht möglich	Automatikarmaturen mit Endlagenüberwachung

### Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**

	Druck im Behälter zu niedrig	Stickstoff wird nicht nachgespeist	Unzulässiger Unterdruck im Behälter		Unterdrucksicherung  Druckmessung in Abluft/Inertisierung schaltet Anlage Aus
3.9	Tank wird zu spät entleert	Nicht relevant			
3.10	Tank wird zu früh entleert	Fehlstellung Armaturen	Unkontrollierter Austritt von Medium – Reaktionen, Überfüllen eines Tanks	Füllstandsmessung	Überfüllsicherung schaltet Pumpen AUS und schließt alle Entleerventile
3.11	Entleervorgang dauert zu lange	Siehe 1.11  Versagen der LS-	Trockenlauf der Pumpe – läuft heiß – Zündquelle (siehe 3.3)		
3.12	Entleervorgang geht zu schnell	Beide Entleerpumpen sind parallel in Betrieb – HvO-Betrieb	Volumenstrom erhöht - mehr Verdrängungsluft (Inertisierung ist ausreichend um Stickstoff nachzuspeisen)  -Strömungsgeschwindigkeit erhöht (nicht sicherheitsrelevant)	Bewusster Vorgang, nur händisch zu erzielen	

<b>Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)</b>	
<b>Betriebsgelände: Ebenhausen</b>	<b>Vorhaben: 61001 Tanklager IV</b>

3.13	Abfallstoff wird woandershin verpumpt als Zieltank	Siehe 1.13			
3.14	Umkehr der Fließrichtung	Siehe 1.14			
3.15	Ausfall von Energie	Siehe 1.15			
3.16	Explosionsschutz	Siehe 1.16			
3.17	Leckage allgemein	Siehe 1.17			
3.18	Sonstige Beschädigung	Siehe 1.18			
3.19	Eingriff Unbefugter	Siehe 1.19			

<b>Teilanlage / Teilfunktion Nr.</b>	
--------------------------------------	--

Lfd.Nr.	Gefahrenquelle	Mögliche Ursache	Mögliche Folgen	Erkennung	Maßnahme

**Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)**

**Betriebsgelände: Ebenhausen**

**Vorhaben: 61001 Tanklager IV**


<b>Sicherheitsbetrachtung (HAZOP)</b>					
<b>Betriebsgelände: Ebenhausen</b>			<b>Vorhaben: 61001 Tanklager IV</b>		
